


DALI Fadetime Faderate

Die Parameter Fadetime und Faderate lassen sich prinzipiell auch ohne DALI-Programmiergerät, nur mit LCN-Bordmitteln setzen.


Zunächst muss die LCN-PRO in den Administratormodus versetzt werden Dazu unter *Einstellungen, Rechte & Lizenzen* das Passwort *Icd\$i#df2n* eingeben

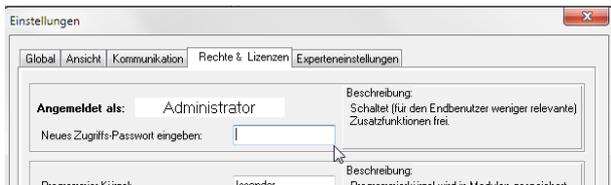


Nach Bestätigen befindet sich die LCN-PRO im ADMIN-Modus.

Rechte Maustaste auf das LCN-HU, an welchen die DALI-Leuchten angeschlossen sind. Im Kontextmenü *Kommando* auswählen. Aus der erscheinenden Übersicht *DALI* wählen.


Mit dem Kommando *Spezial Kommandos* → *Set DTR* den Wert 5 in das DTR (Data Transfer Register) setzen. Dabei den Haken bei *2 x Senden* setzen und das Kommando mit **Kommando ausführen** absenden.

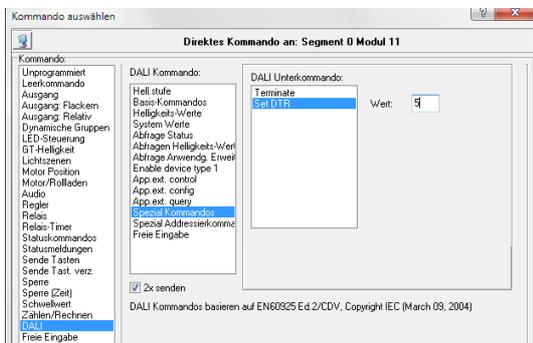

Anschließend den Inhalt des DTR als Stufenzeit setzen. Dazu das Kommando *Helligkeitwerte* → *Speichere Inhalt DTR Stufenzeit* verwenden. Ziel sind alle EVGs, auch hier den Haken bei *2x Senden* setzen und das Kommando mit **Kommando ausführen** absenden.

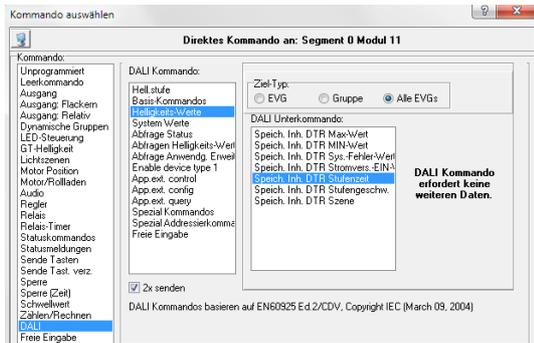

Mit dem Kommando *Spezial Kommandos* → *Set DTR* den Wert 9 in das DTR (Data Transfer Register) setzen. Dabei den Haken bei 2 x *Senden* setzen und das Kommando mit  absenden.

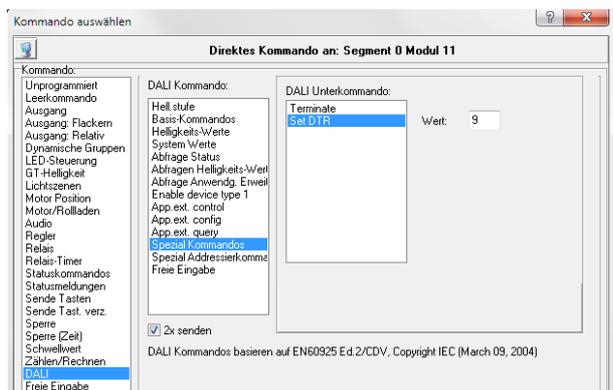

Anschließend den Inhalt des DTR als Stufgeschwindigkeit setzen. Dazu das Kommando *Helligkeitwerte* → *Speichere Inhalt DTR Stufengeschwindigkeit* verwenden. Ziel sind alle EVGs, auch hier den Haken bei 2x *Senden* setzen und das Kommando mit  absenden.

